

Ремонт турбокомпрессора

GOLF GT 1.4 TSI
710036849-0013

■ ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность,
Ленинградская область

■ ДАТА

■ май 2020 года

■ ПРОБЛЕМА

Замасленность патрубков
турбокомпрессора и расход масла
двигателем

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Замена корпуса подшипников, ремонтного
комплекта, турбинного вала и задней стенки

ОБОРУДОВАНИЕ

Cimat CMT-48VSR BigTwin.

МАТЕРИАЛЫ

Комплектующие картриджа от Kode

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками
CIMAT-RUSSIA.

ФАКТЫ

После диагностики замечен абразив в масляной системе, несвоевременная замена масла и фильтрующего элемента. Превышенный температурный порог выхлопных газов привел в негодность плоскости газодинамический уплотнений.



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 ☎ 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM.RU